



Modul

Anschluss-Modul Anschluss-Modul DR Anschluss-Modul HWS



Modul DR

Соединительный модуль
(гидромодуль)



Modul HWS

Änderungen vorbehalten!
Changes reserved!
Возможны изменения!

Благодарим Вас за доверие,
которое Вы нам оказываете,
приобретая оборудование BWT



Рис. 1

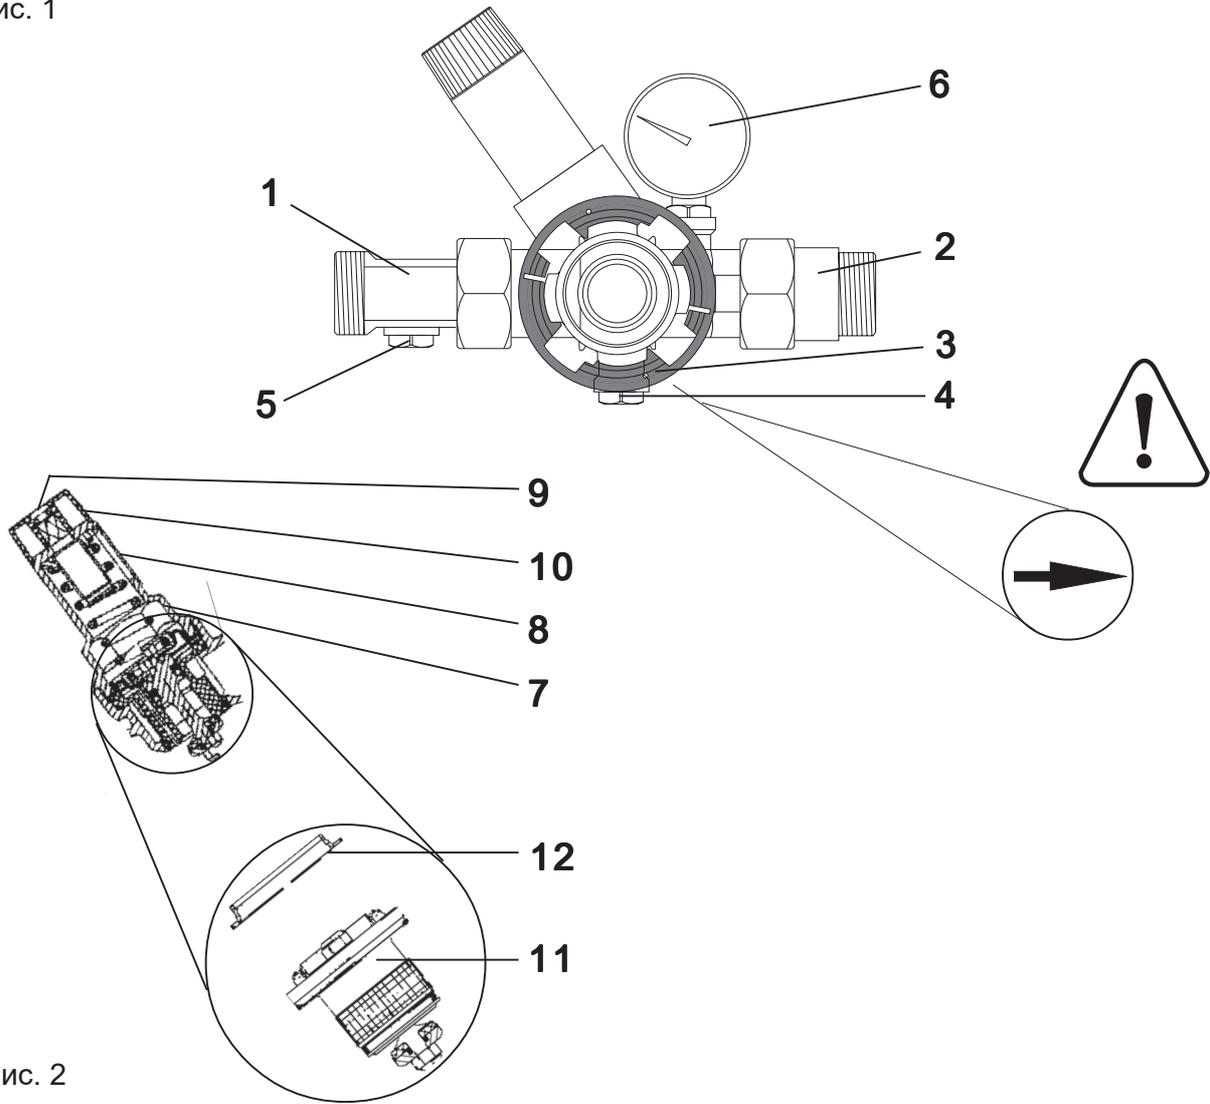


Рис. 2

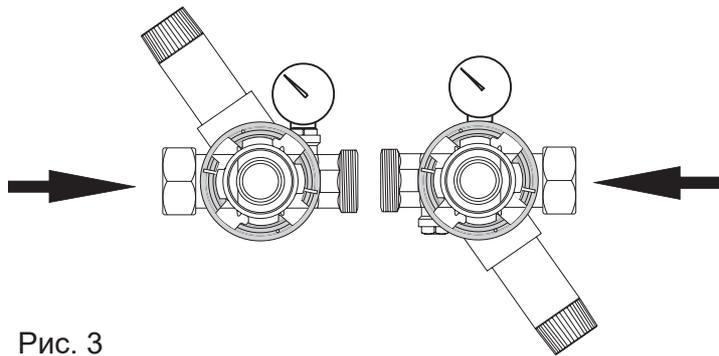


Рис. 3

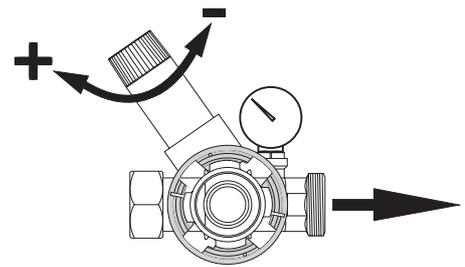


Рис. 4

DR

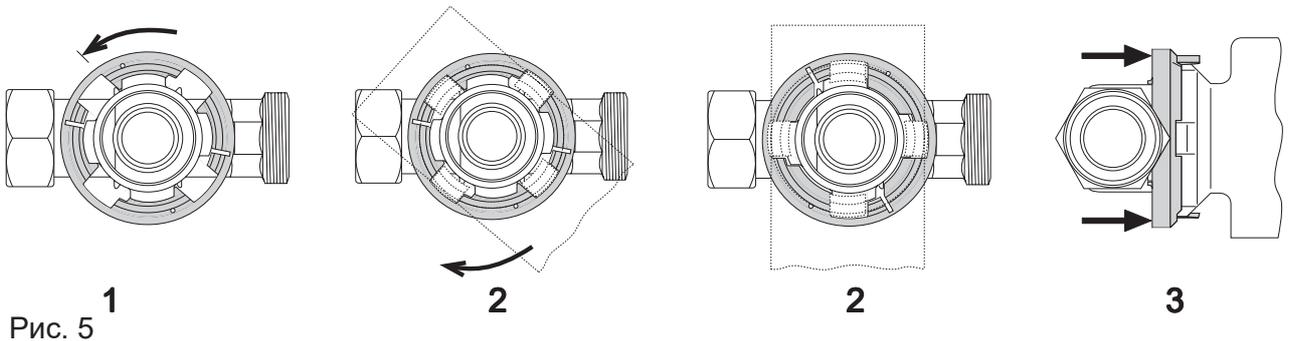


Рис. 5

Поставка

Модуль подключения базовый:

- 1 Резьбовое соединение с уплотнением
- 2 Винтовое соединение с соединительным кольцом и уплотнением
- 3 Стопорное кольцо

Модуль подключения DR:

- 1 Резьбовое соединение с уплотнением
- 2 Винтовое соединение с соединительным кольцом и уплотнением
- 3 Стопорное кольцо
- 4 Место для подключения дополнительного манометра
- 6 Манометр
- 7 Пружинный колпак
- 8 Индикатор для настройки давления
- 9 Стопорный винт
- 10 Поворотный регулятор редуктора давления
- 11 Вставка клапана
- 12 Кольцо скольжения

Модуль подключения HWS:

- 1 Резьбовое соединение с контрольным винтом и уплотнением
- 2 Винтовое соединение с соединительным кольцом и уплотнением
- 3 Стопорное кольцо
- 4 Место для подключения дополнительного манометра
- 5 Обратный клапан с контрольным винтом
- 6 Манометр
- 7 Пружинный колпак
- 8 Индикатор для настройки давления
- 9 Стопорный винт
- 10 Поворотный регулятор редуктора давления
- 11 Вставка клапана
- 12 Кольцо скольжения

Использование по назначению

Модуль подключения (гидро модуль) позволяет быстро подключать фильтры, водоумягчители, дозаторы и установки механической очистки воды. Они могут быть установлены как горизонтально так и вертикально.

Установка

Установите резьбовое соединение гидро модуля и соединительное кольцо со вставкой на линию водопровода и затяните его.

С другой стороны установите уплотнения в соединительный модуль и закрепите соединительный модуль между резьбовым соединением и вставкой.

См. рис.3 где показано расположение модуля DR и манометра.

1. Поверните фиксирующее кольцо налево до упора.
2. Вдавите выступы устройства в предусмотренные для этого места и затем поверните устройство на 45° по часовой стрелке до упора.
3. Потяните стопорное кольцо обеими руками по направлению к устройству, пока он не встанет на место. Теперь устройство больше нельзя преднамеренно повернуть.

Чтобы снять устройство с гидро модуля, нажмите стопорное кольцо одновременно с обеих сторон и прижмите его к соединительному модулю.

Эксплуатация

См. рис.5 о том, как подключить устройство.

Рис.1 и 4 только для DR и HWS версий.

Редуктор давления настроен на заводе на давление 4 бара. Чтобы изменить давление, ослабьте стопорный винт (9) и поверните поворотный регулятор (10). Обратное давление можно изменить, повернув регулировочный регулятор (диапазон 1,5 - 6 бар).

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить давление на выходе. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление на выходе. Отображаемая настройка давления (8) является приблизительным значением. Манометр (6) показывает точное давление. Водоразборный кран после редуктора давления необходимо на короткое время несколько раз открыть и закрыть во время регулировки значения. При разборе воды давление временно падает. Давление на выходе не должно превышать 80% от давления срабатывания предохранительного клапана горячей воды (согласно требований DIN 1988).

Проверяйте обратный клапан (один раз в год согласно DIN 1988, раздел 8). Только для HWS:

Поставьте пустую емкость или ведро под устройство. Закройте запорную арматуру перед соединительным модулем (гидро модулем) HWS и выверните контрольный винт (5). Если обратный клапан закрылся должным образом, то вытечет только небольшое количество воды, а непрерывный поток воды будет отсутствовать.

Снова затяните контрольный винт (5).

Замена вставки клапана

Закройте запорные краны до и после оборудования и сбросьте давление с обеих сторон. Ослабьте стопорный винт (9) и поверните поворотный регулятор (10) против часовой стрелки до упора. Открутите пружинный колпак (7) накидным ключом. Снимите вставку клапана (11) и кольцо скольжения (12). Смажьте уплотнительные кольца новой вставки клапана силиконовой смазкой и установите вставку клапана в корпус, одновременно обеспечивая правильную установку уплотнительных колец. Установите кольцо скольжения и стопорный винт. Отрегулируйте редукционный клапан, как описано в соответствующем разделе.

Гарантия

В случае поломки в течение гарантийного срока, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом сервисного обслуживания, указав тип устройства и заводской номер (см. Технические характеристики и/или паспортную табличку устройства).

Работы, выполняемые по гарантии, могут проводиться только отделом сервисного обслуживания.


Гарантийные работы, выполняемые специализированной компанией, требуют прямого согласия руководства нашего сервисного отдела.

Технические данные

Модуль подключения	DN	20	25	32
	PN	16	16	16
A	mm	122	122	142
B	mm	205	205	218
C		R 3/4" AG	R 1" AG	R 1 1/4" AG
PNR-код модуля подключения		830012	830014	830020

Модуль подключения DR	DN	20	25	32
	PN	16	16	16
DR	bar	2 – 6	2 – 6	2 – 6
A	mm	122	122	142
B	mm	205	205	238
C		R 3/4" AG	R 1" AG	R 1 1/4" AG
D	mm	130	130	150
PNR-код модуля подключения DR		830016	830018	830022

Модуль подключения HWS	DN	20	25	32
	PN		16	
DR	bar	2 – 6	2 – 6	2 – 6
A	mm	122	122	142
B	mm	234	234	272
C		R 3/4" AG	R 1" AG	R 1 1/4" AG
D	mm	130	130	150
PNR-код модуля подключения HWS		810919	810918	810917

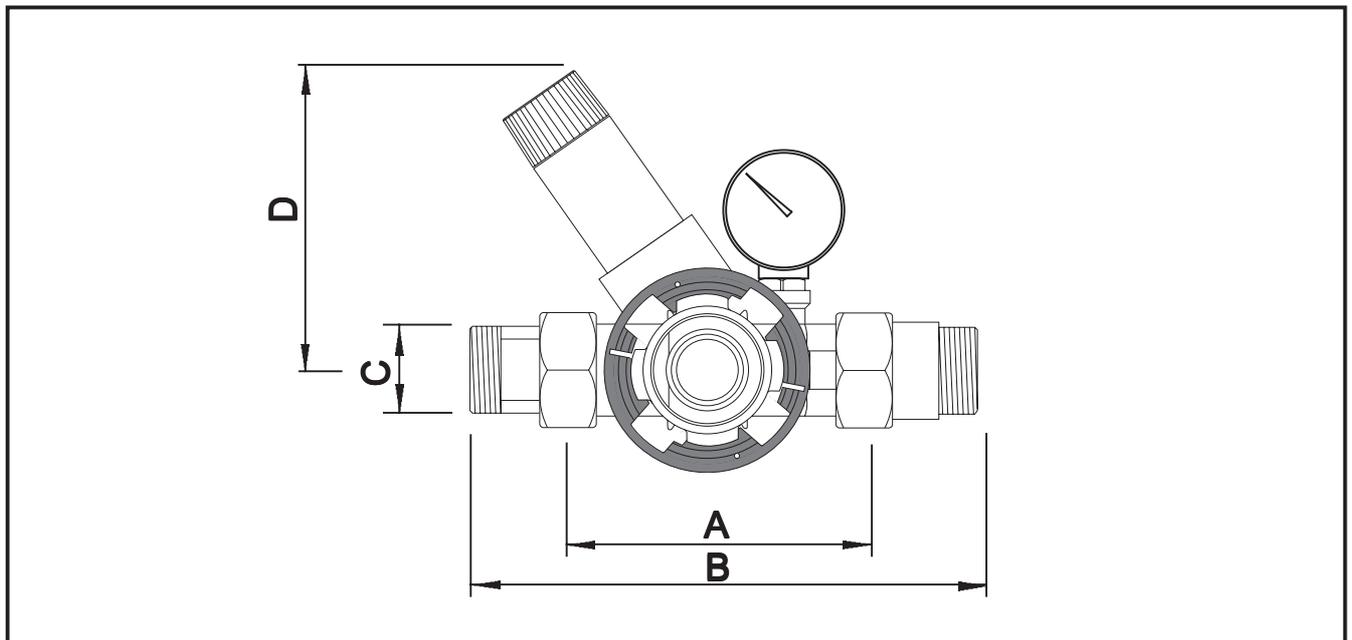

www.bwt-group.com

BWT AG

Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Tel. +43/6232/5011-0
Fax +43/6232/4058
E-Mail: office@bwt.at

BWT Wassertechnik GmbH

Industriestraße
D-69198 Schriesheim
Tel. +49/6203/73-0
Fax +49/6203/73102
E-Mail: bwt@bwt.de

Cilichemie Italiana SRL

Via Plinio 59
I-20129 Milano
Tel. +39/02/2046343
Fax +39/02/201058
E-Mail: cilichemie@cibemi.it

BWT France S.A.

103, Rue Charles Michels
F-93200 Saint Denis
Tel. +33/1/49224500
Fax +33/1/49224545
E-Mail: bwt@wanadoo.fr

BWT Belgium N.V./S.A.

Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
Tel. +32/2/758 03 10
Fax +32/2/757 1185
E-Mail: bwt@bwt.be

Cilit S.A.

C/Silici, 71 - 73
Poligono Industrial del Este
E-08940 Cornella de Llobregat
Tel. +34/93/4740494
Fax +34/93/4744730
E-Mail: cillit@cillit.com

Christ-Kennicott Water Technology Ltd.

Kennicott House, Well Lane
Wednesfield
Wolverhampton WV11 1XR
Tel. +44/1902/721212
Fax +44/1902/721333
E-Mail: information@christwt.co.uk

BWT Hungária Kft

Kamaraerdei út 5
H-2040 Budaörs
Tel. +36/23/430-480
Fax +36/23/430-482
E-Mail: bwthrist@bwthrist.hu

BWT Česká Republika s.r.o.

Komerční zóna Praha-Pruhonice
Lipová 196 - Cestlice, 251 01 Ricany
Tel. +42/02/72 68 0300
Fax +42/02/72 68 0299
E-Mail: info@bwt.cz

ООО «БТ»

Россия, 115432, г. Москва
Проектируемый проезд № 4062 д. 6, стр. 16
Телефон: +7(495) 225 33 22
E-Mail: info@bwt.ru
www.bwt.ru

